

Сходовий профіль

Сходовий профіль являє собою кольорову смугу з тонкими та щільно розташованими канавками. "Ходина" має широкі канавки, розташовані на більшій відстані одна від одної.

Сходовий профіль складається з двох частин: прямої сходинок (підсходинок) та поверхні сходинок (макс. розмір: 505 мм). Прямі сходинок (підсходинок) мають ширину 105 мм, а поверхня сходинок (макс. розмір: 505 мм) має ширину 470 мм. Забіжна сходинок (макс. розмір: 740 мм) має ширину 165 мм.

Сходовий профіль складається з двох частин: прямої сходинок (підсходинок) та поверхні сходинок (макс. розмір: 505 мм).

Сходовий профіль складається з двох частин: прямої сходинок (підсходинок) та поверхні сходинок (макс. розмір: 505 мм).

- Прямі сходинок (підсходинок) мають ширину 105 мм.
- Поверхня сходинок (макс. розмір: 505 мм) має ширину 470 мм.

Сходовий профіль складається з двох частин: прямої сходинок (підсходинок) та поверхні сходинок (макс. розмір: 505 мм).


Сходовий профіль

Сходовий профіль складається з двох частин: прямої сходинок (підсходинок) та поверхні сходинок (макс. розмір: 505 мм).

Ретельно вирівняйте сходинок і підсходинок шпаклювальною сумішшю відповідно до вимог технічної специфікації.

Підготовка та розкрій першої й останньої сходинок Sarlon Complete Step (contrast)

- Попередньо обріжте частину покриття для підсходинок таким чином, щоб було видно не менше 100 мм контрастної вставки відносно решти покриття сходинок.
- Виріжте аналогічну деталь із контрастного матеріалу, використовуючи відрізаний фрагмент як шаблон.
- Виконайте гаряче зварювання двох частин покриття до монтажу покриття на сходинок, забезпечивши їх точне суміщення.

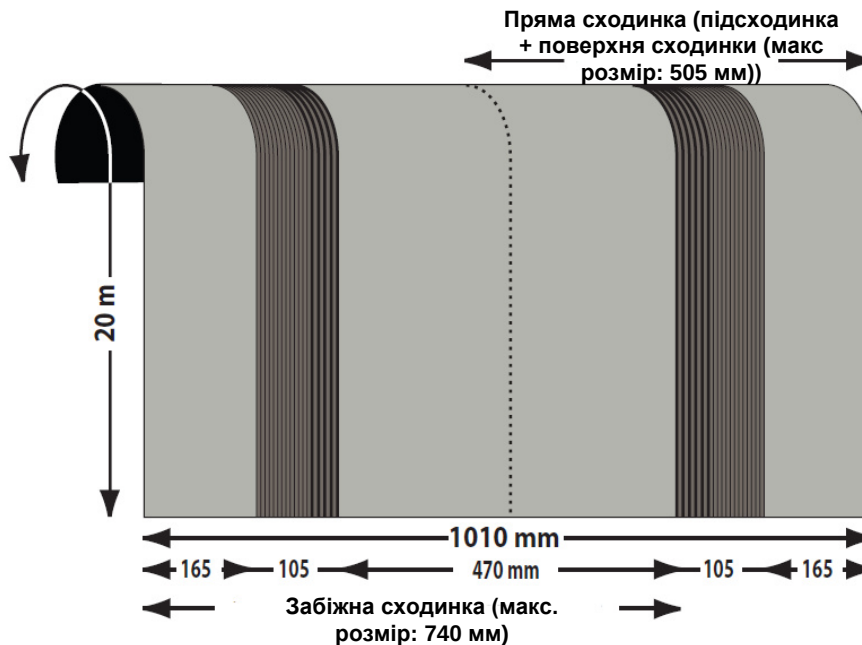

Нанесення клею

- Перед нанесенням клею підметіть та пропилососьте поверхні, на які буде наноситися клей (основу підлоги та зворотний бік покриття).
- Здійсніть подвійне нанесення (на основу та на всю поверхню сходинки) за допомогою контактного клею, такого як PU M25 або клею-аналога, щоб запобігти зміщенню покриття або відшаруванню клею від основи.

Клей: використовуйте клей, рекомендований виробником, наприклад PU M25 від Forbo Sarlino або клей-аналог та дотримуйтесь норми витрати - 300 г/м² при подвійному нанесенні (150 г на основу підлоги та 150 г на зворотну сторону покриття) за допомогою зубчастого шпателя або пензля.

Час відкритої витримки: приблизно 10 хвилин. Клей більше не прилипатиме до пальців.

Неопренові клеї не допускаються для укладання Sarlon Complete Step через високий ризик міграції поліхлоропренового компонента крізь шари вінілового покриття підлоги.

Монтаж першої та останньої сходинки


Покриття на першій і останній сходинках повинно мати підсходинку заввишки не менше 100 мм, яка візуально контрастує з решетою покриття сходинки.

Сходові профілі повинні відповідати таким вимогам:


- Мати чіткий візуальний контраст відносно решти сходів
- Бути неслизькими
- Не мати надмірного виступу над підсходинкою

Монтаж Sarlon Complete Step

- Починайте укладання покриття від підніжжя сходів.
- Визначте ребро на покритті сходинки, яке після монтажу буде розташоване на початку радіуса заокруглення сходового профілю, та позначте його на зворотному боці покриття за допомогою крейдяної лінії (лінія А на схемі нижче).

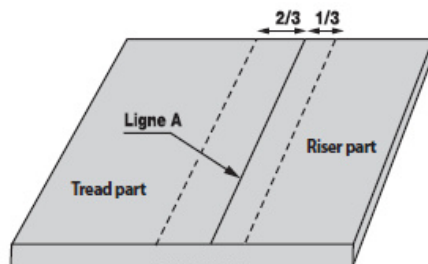


- За допомогою гладкого шпателя нанесіть контактний клей на зворотний бік покриття сходинки та на поверхню сходинки з витратою 150 г/м² на кожну поверхню, як описано вище.
- Після закінчення часу витримки до появи необхідної липкості клею встановіть покриття на сходинку: спочатку точно сумістіть сходовий профіль, а потім поступово розгладжуйте решту покриття, контролюючи, щоб лінія розмітки сходового профілю залишалася правильно вирівняною.

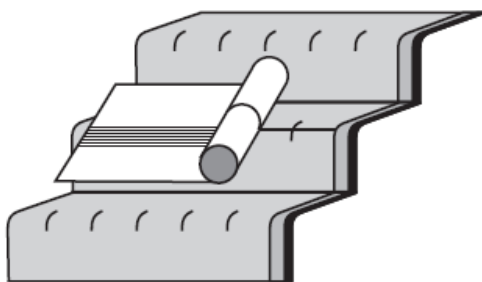

Інструкція з монтування: Sarlon Complete Step

- Міцно притисніть покриття в такій послідовності:

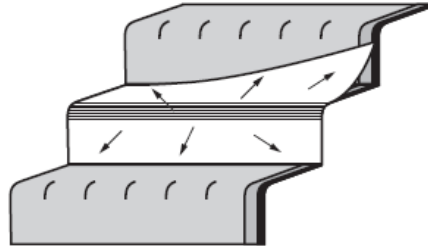


1. Ребра на поверхні сходинки, притискаючи їх поздовжньо.
2. Поверхню сходинки, притискаючи від центру до країв.
3. Заокруглену частину сходового профілю з ребрами, притискаючи від краю підсходинки донизу.
4. Підсходинку, притискаючи від центру до країв.
5. Обріжте покриття сходинки у внутрішніх кутах стику сходинки та підсходинки врівень із бічними смугами.

Шви

Зачекайте 24 години, щоб виконати холодне зварювання на нижній частині сходинки. Гаряче зварювання можна виконати за допомогою зварювального шнура діаметром 4 мм. Спочатку сформуйте паз для зварювання вручну за допомогою канавкоріза. Після зварювання зріжте надлишок шнура різцем діаметром 6 мм.

Стик між покриттям сходинки та покриттям сходового майданчика виконується методом гарячого зварювання. Якщо між двома матеріалами є різниця в товщині, підріжте зварювальний шов за допомогою різця з плоским лезом.

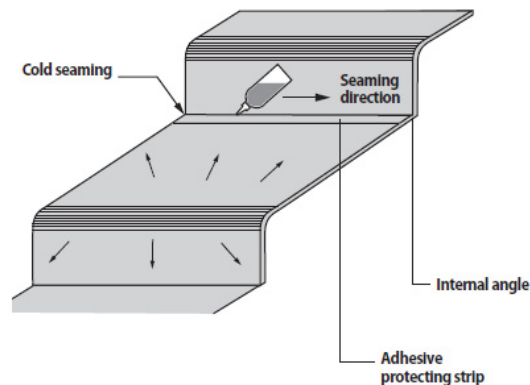

Перед введенням в експлуатацію

Не допускайте руху по покриттю протягом 24 годин після монтажу.

Догляд

Виконуйте очищення покриття не раніше ніж через 48 годин після завершення робіт.